

# Service Bulletin

АВТОМОБИЛИ	
ВЫХ. №	: BE-Q-AKK-012
ДАТА	: 10 декабря 2014
СТР.	: 1/2

ТЕМА	: Изменение ПО блока управления кондиционером (AUTO A/C)
МОДЕЛЬ	: New SX4 (AKK416) М/Т, CVT

Данный бюллетень информирует об изменении программного обеспечения блока управления кондиционером с автоматическим управлением с целью обеспечить лучшую работу отопителя в холодных условиях эксплуатации.

## 1. МОДЕЛИ

SX4 NEW (AKK416) М/Т, CVT (с AUTO A/C)

## 2. СОСТОЯНИЕ

При эксплуатации автомобиля в холодных условиях эффективность работы отопителя может быть недостаточной.

## 3. ПРИЧИНА

Минимальный воздушный поток направлялся только на стекла, пока температура охлаждающей жидкости не достигала определенной температуры. При эксплуатации автомобиля в холодных условиях температура охлаждающей жидкости не достигала необходимого значения за короткий период времени. В связи с этим теплый воздух не подавался в зону ног.

## 4. УСТРАНЕНИЕ

Обновлено программное обеспечение блока управления кондиционером (с автоматическим управлением).

## 5. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ

Database 1 (Ver.: 2.014.1112)

SPECIFICATION	EARLY		LATE		INTERCHANGEABILITY Y (O: YES X: NO)
	Part No.	Ver.	Part No.	Ver.	
CONTROLLER UNIT, AUTO A/C	39530-61M00- 000	0000	39530-61M01- 000	0001	EARLY $\xrightarrow{\times}$ LATE $\leftarrow \bigcirc \rightarrow$

## 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОНТРОЛИ

Дата и VIN начала контрмер:

TSMJYA22S00186410 28 августа 2014

## 7. МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

В случае обращения клиента с жалобой на неэффективную работу отопителя, обновите ПО блока управления кондиционером (с автоматическим управлением). Нет необходимости менять блок управления кондиционером. При перепрограммировании блока управления кондиционером используйте Suzuki ECU Programming System (SEPS) и SDT II.

Программное обеспечение доступно для скачивания на сервисном портале.

Reference:

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD.  
SERVICE DEPARTMENT



AUTOMOBILE	
ISSUE NO.	: BE-Q-AKK-012
DATE	: Dec. 09, 2014
PAGE	: 2/2

## 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМАЦИЙ

Claim category:	Regular claim
Complain Code:	59
Defect Code:	99
Basic Code:	TB9999 0.2h
Casual part number:	39530-61M01-000
Q'ty:	0 pc
Trouble description:	BE-Q-AKK-012 / перепрограммирование HVAC

Reference:

**MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD.**  
**SERVICE DEPARTMENT**



Way of Life!